




CZ | Instalace HU | Telepítési útmutató PL | Montaż RO | Instalare SK | Inštalácia


1

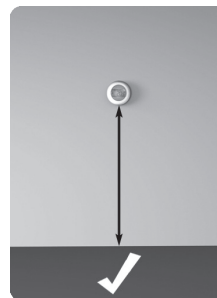


2




3

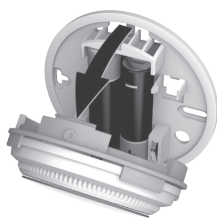


4

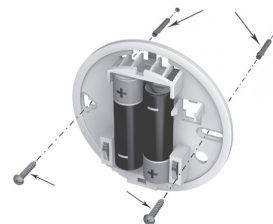

5

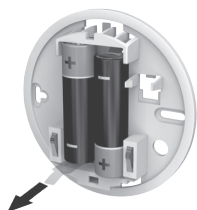

6

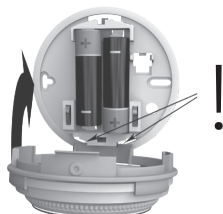

7



CZ | Párování HU | Összetanítás PL | Powiązanie RO | Imperechere SK | Párovanie

- CZ | Bezdrátový termostat musí být spárován s ostatními bezdrátovými zařízeními, aby s nimi mohl komunikovat
 HU | A termosztátot a működéshez össze kell hangolni más RF eszközökkel
 PL | Termostat RF musi być powiązany z innymi urządzeniami RF, aby mógł się z nimi komunikować
 RO | Termostatul RF wireless trebuie imperechate cu alte dispozitive RF pentru a comunica cu acestea
 SK | Bezdrôtový termostat musí byť spárovaný s ostatnými bezdrôtovými zariadeniami, aby s nimi mohli komunikovať

1

- CZ | Nastavte druhé bezdrátové zařízení do párovacího režimu (dle k němu dodanému návodu)
 HU | Állítsuk a másik készüléket RF betanítás üzemmódba (a készülék utasításában leírtak szerint)
 PL | Ustawić inne urządzenie z komunikacją radiową w tryb Powiązania (patrz instrukcje dostarczone do tych urządzeń)
 RO | Puneti celalalt dispozitiv RF in modul Imperechere (cititi instructiunile furnizate cu acesta)
 SK | Nastavte druhé bezdrôtové zariadenie do párovacieho režimu (viď inštrukcie s ním dodané)



2

- CZ | Dotkněte se a podržte tuto zónu po dobu 10s pro aktivaci zobrazení párování
 HU | Tartsa benyomva 10 másodpercig a bal oldali érintés-érzékeeny zónát
 PL | Dotknąć i przytrzymać lewą strefę dotykową przez ok. 10 sekund
 RO | Atingeti si tineti apasat in aceasta zona 10s pentru a activa ecranul de imperechere
 SK | Dotknite sa a podržte túto zónu počas 10 sekúnd pre aktiváciu zobrazenia párovania



3

- CZ | Na displeji se nyní zobrazí bo. Otáčejte ovladačem pro výběr režimů párování pro různé výrobky
 HU | A kijelzőn a „bo” jelzés látható. Más eszközökhöz forgassa el a beállító gyűrűt
 PL | Pojawia się ekran do powiązania z przełącznikiem. Przekręć pokrętło, aby wybrać tryby powiązania dla różnych produktów
 RO | Ecranul indica acum bo. Rotiti inelul pentru a selecta modul de imperechere pentru diferite produse
 SK | Na displeji sa teraz zobrazí bo. Pootočte ovládač pre výber režimov párovania pre rôzne výrobky



Bo => BDR91, R8810
 Co => Evotouch
 Hc => HCE80, HCC80

4

- CZ | Opět se krátce dotkněte této zóny pro vyslání párovacího signálu
 HU | A betanító jel küldéséhez érintse meg egy pillanatra a bal oldali érintés-érzékeny zónát
 PL | Na krótko dotknąć lewej strefy dotykowej w celu wysłania sygnału powiązania
 RO | Atingeti scurt aceasta zona pentru a transmite semnalul de imperechere
 SK | Krátko sa opäť dotknite tejto zóny pre vyslanie párovacieho signálu



CZ | Menu HU | Menü PL | Menu RO | Meniu SK | Menu

1

- CZ | Pro přístup do instalačního menu pootočte ovladač doleva, dokud nezačne blikat minimální teplota, pak se dotkněte a podržte obě dotykové zóny po dobu 10 sekund.
 HU | A telepítési menü aktiválásához Tekerje a beállító gyűrűt teljesen balra, amíg a legkisebb érték meg nem jelenik. Amikor ez az érték villogni kezd, nyomja egyszerre 10 másodpercig mindkét érintés-érzékeny zónát.
 PL | Aby uzyskać dostęp do Menu, obróć pokrętło nastawcze w lewo do ukazania się wartości minimalnej. Gdy wartość zacznie migać, należy dotknąć i przytrzymać jednocześnie lewą i prawą strefę dotykową przez ok. 10 sekund.
 RO | Pentru a accesa Meniul de instalare, rotiți inelul exterior pana când valoarea temperaturii minime clipește, apoi atingeți și țineti apăsată ambele zone 10 secunde.
 SK | Pre prístup do inštaláčného menu pootočte ovládač doľava, pokiaľ nezačne blikať minimálna teplota, potom sa dotknite a podržte obidve dotykové zóny po dobu 10 sekúnd.



2

- CZ | Zobrazí se nastavení maximální teploty. Změníte otočením ovladače.
 HU | A legmagasabb hőmérséklet határ kerül megjelenítésre. A beállító gyűrű segítségével az érték megváltoztatható.
 PL | Wyświetlana jest maksymalna wartość temperatury. Dostosować za pomocą pokrętła.
 RO | Setarea maxima a temperaturii este afisata. Reglati rotind inelul exterior.
 SK | Zobrazí sa nastavenie maximálnej teploty. Nastavte pootočením ovládača.



3

- CZ | Dotkněte se levé zóny pro zobrazení nastavení minimální teploty. Změna otočením ovladače.
 HU | Érintse meg a bal oldali érintés-érzékeny zónát egy pillanatra a legalacsonyabb hőmérséklet határ megjelenítéséhez. A beállító gyűrű segítségével az érték megváltoztatható.
 PL | Dotknąć lewej strefy dotykowej, aby wyświetlić nastawę minimalnej temperatury. Dostosować za pomocą pokrętła nastawczego.
 RO | Atingeti zona stanga pentru a afisa setarea de temperatura minima. Reglati rotind inelul exterior.
 SK | Dotknite sa ľavej zóny pre zobrazenie nastavenia minimálnej teploty.



4

- CZ | Dotkněte se levé zóny pro zobrazení nastavení teploty VYP. Změna otočením ovladače.
 HU | Érintse meg a bal oldali érintés-érzékeny zónát a kikapcsolási hőmérséklet beállításához. A beállító gyűrű segítségével az érték megváltoztatható.
 PL | Dotknąć lewej strefy, aby wyświetlić nastawę temperatury wyłączenia. Dostosować za pomocą pokrętła nastawczego.
 RO | Atingeti zona din stanga pentru a afisa temperatura de oprire a incalzirii. Reglati rotind inelul.
 SK | Dotknite sa ľavej zóny pre zobrazenie nastavenia teploty VYP. Nastavte pootočením ovládača.



5

- CZ | Instalační menu se zavře automaticky 10 sekund po poslední akci.
 HU | A telepítési menü automatikusan bezáródik az utolsó műveletet követő 10 másodperc múlva.
 PL | Menu Instalacji zamyka się automatycznie 10 sekund po ostatnim działaniu.
 RO | Meniul de instalare se inchide automat in 10 secunde de la ultima actiune.
 SK | Inštaláčné menu sa zatvorí automaticky 10 sekúnd po poslednej akcii.

Approvals:

Hereby, **Pittway Sarl** declares that the radio equipment type **T87RF** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [https://hwllhome.co/DoC RF \(868MHz\)](https://hwllhome.co/DoC RF (868MHz)). Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)